

Инструкция по монтажу скрытого оросителя в потолке из ГКЛ

1. Применяем специальную деталь – «Упор» (см. фото 1). Материал – сталь пружинная 65Г, толщина 0,5 мм, закаленная.



Фото 1. Упор для скрытого оросителя

2. Монтируется он под гайку в фитинге гибкой подводки туда же, что и «кронштейн» (уголок) для «армстронга» (см. соответствующую инструкцию). **Здесь и далее сама гибкая подводка не показана!**



Фото 2. Место установки упора

3. Перед монтажом в потолок нужно сжать две «лапы» упора, как показано на фото 3.
Внимание! Отверстие в потолке – Ø 58 мм.

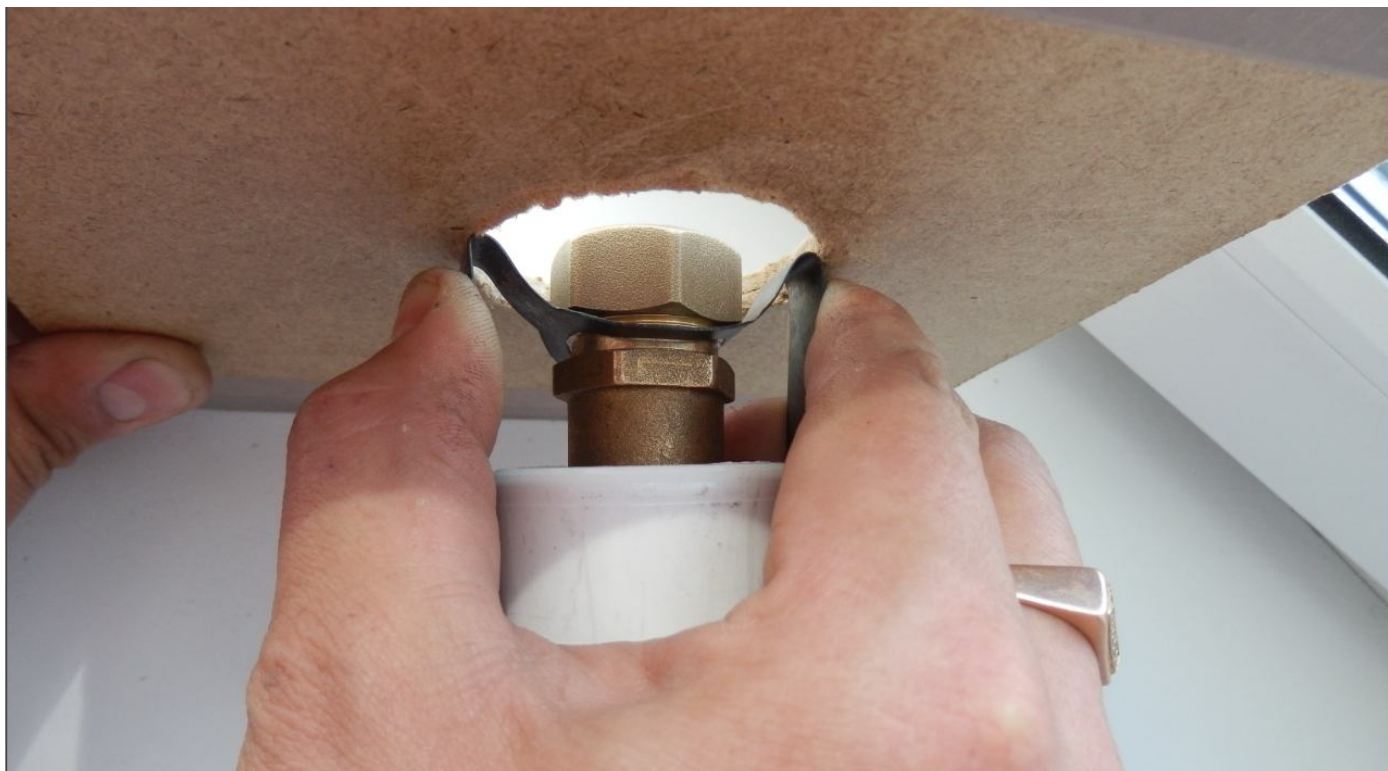


Фото 3. Сжатие упора перед монтажом в потолок

4. Завести всю конструкцию в отверстие и вдавить патрон с оросителем в потолок до упора (фото 4 и 5).

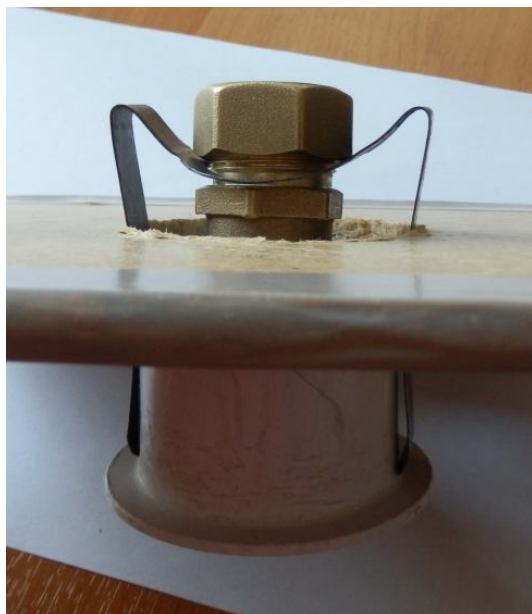


Фото 4 и 5. Монтаж в потолок

5. Затем тонкой отверткой через отверстия в держателе надавить сначала на одну лапу упора до момента, когда она выйдет за потолок (ощущается через отвертку), затем на вторую (см. фото 6 и 7).


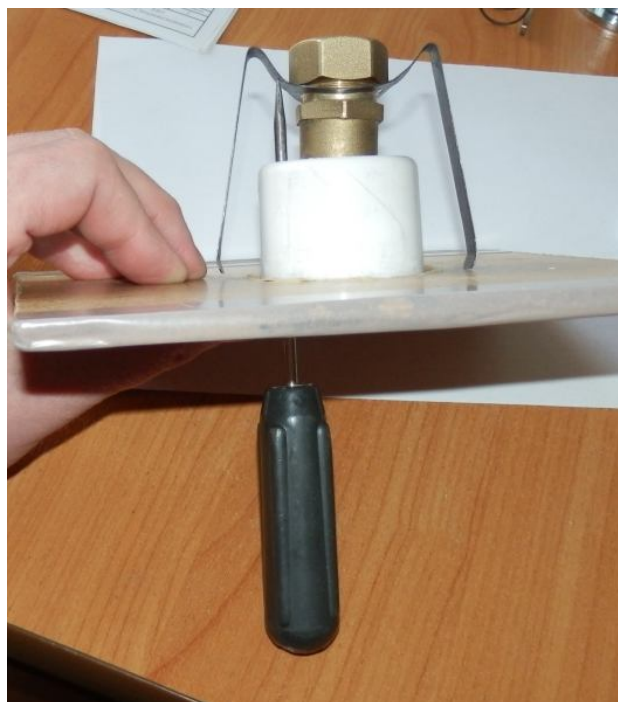


Фото 6 и 7. Окончание монтажа

6. Готово! Вся конструкция с подводкой «отпружинивается» от потолка вверх с очень хорошим усилием. Осталось поставить крышку.

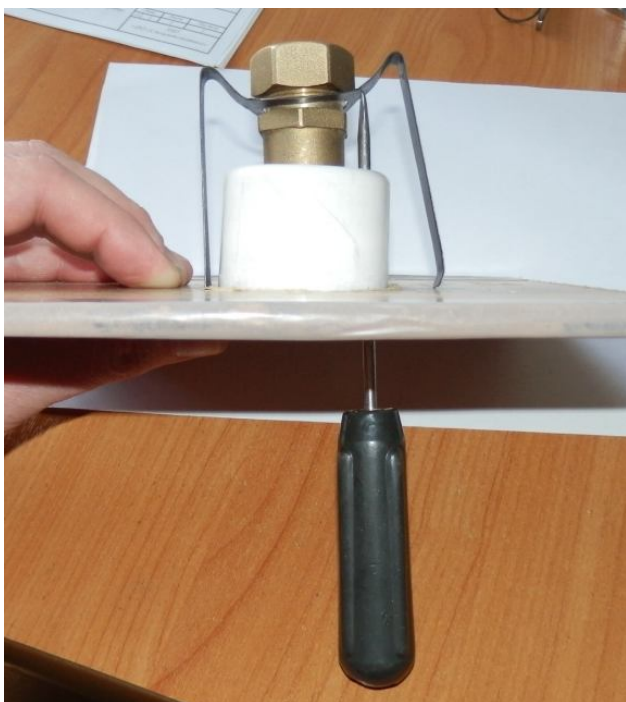